



Схема сборки
КПР.01 Каприз 01 UF-печать/КПР.02 Каприз 02

Правое исполнение

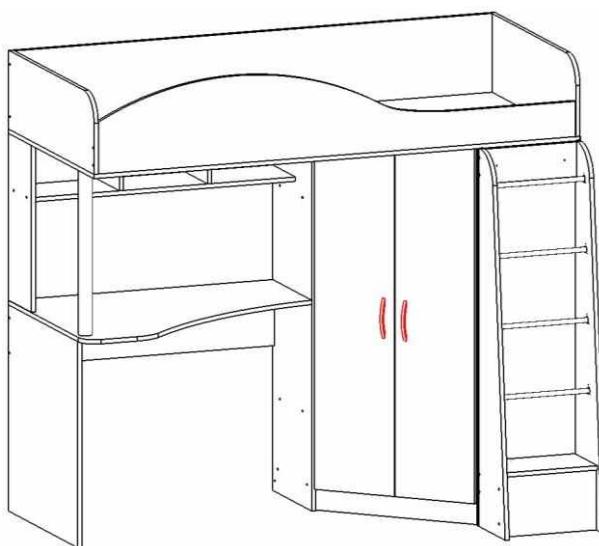

Левое исполнение

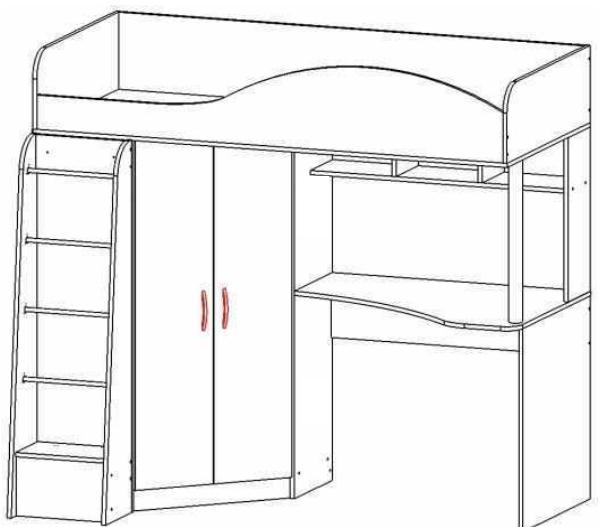

Сборка осуществляется в двух исполнениях.

Размеры изделия 1840x1696x1102мм

Спальное место 1800x800мм

Допустимая нагрузка на одно спальное место при условии статичной равномерно распределенной нагрузки до 50кг

Шуруп 4x30	шт	4
Гвоздь 1,6x25	шт	150
Держатель трубы D25 мм	шт	8
Держатель трубы D50 мм	шт	2
Евровинт 6x50	шт	90
Заглушка Евровинта	шт	90
Ключ 6-ти гранный	шт	1
Петля 135*	шт	6
Петля 90*	шт	2
Подпятник чёрный	шт	16
Полкодержатель D=5 металлик	шт	8
Ручка-скоба 128 С24 цвет бирюза	шт	2
Стяжка м/сек 32	шт	4
Труба D25 Хром метал	м.п.	1,44
Труба D50 Хром метал	м.п.	0,614
Шкант 8x30	шт	2
Штангодержатель овальный никель	шт	2
Шуруп 3,5x16	шт	102

Поз. Наименование
ЛДСП 16

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Дно кровати	1840	840
2	Крышка	1002	752
3	Вязка+	824	824
4	Фигурная царга	1808	320
5	Боковина	1390	384
6	Боковина	1390	384
7	Царга	1808	288
8	Боковина	760	680
9	Боковина	1294	360
10	Фасад UF-печать (КПР.01)	1306	309
10	Фасад (КПР.02)	1306	309
11	Боковина	1392	260
12	Боковина	1392	260
13	Боковина	1392	224
14	Щиток	842	288
15	Ребро жёсткости	224	984
16	Вязка	224	984
17	Боковина	614	224
18	Ребро жёсткости	500	224
19	Полка	360	291
20	Вязка	360	291
21	Ребро жёсткости	350	224
22	Фасад	345	224
23	Цоколь	808	80
24	Цоколь	646	80
25	Ребро жёсткости	128	350
26	Перегородка	192	224
	ЛДВП 3,5		
27	Задняя стенка	1322	835
28	Задняя стенка	1322	625
	Труба D50 Хром метал		
	Труба	614	1
	Труба D25 Хром метал		
	Труба	360	4
	Штанга 802мм- 1шт		
			1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке

Учитывая конструктивные и функциональные особенности рекомендуем пользоваться услугами профессиональных сборщиков

При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемой сборки.

Однако в этом случае производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Перед началом сборки необходимо проверить наличие фурнитуры и комплектность каждой упаковки (комплектация указана на упаковочных бирках).

При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежании их смешивания.

Сборку мебели производить на ровном полу покрытым мягким подстильным материалом (гофрокартон, упаковочная бумага),

иначе можно повредить не только детали мебели, но и половое покрытие.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией

Рекомендуется производить сборку в горизонтальном положении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, 19917-93 при соблюдении покупателем условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продажи через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели,

при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

Срок эксплуатации 10 лет

Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

Сохранить этикетку с упаковки для предоставления необходимой информации производителю в случае обнаружения брака.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

Беречь поверхности мебели от механических повреждений, загрязнений, контакта с водой, воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих средств не предназначенных для ухода за мебелью.

Относительная влажность в помещении должна составлять 60-70%.

Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +15 до +25 градусов С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие (может привести к изменению цвета)

Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически осуществлять "затяжку" всех изделий металлофурнитуры

На крышки рабочих столов, вязки и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30 кг.

Рамочный профиль не является влагостойким и термостойким. Допускается только влажная уборка. Применение химических средств запрещено

Стикеры (бирки) с ЛДСП можно легко отклеить пользуясь феном.

Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с UF-печатью.

Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества.

Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за последствия от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и эксплуатации корпусной мебели.

Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене.

В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

Максимально допустимая нагрузка:

Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.

При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

Торцевые вешалки выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.

На полки шкафов и стеллажей из 16-ти мм ЛДСП — 15-20 кг;

На стеклянные полки — до 5 кг;

На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).

Помимо общих рекомендаций, следует соблюдать и определенные правила ухода за различными мебельными поверхностями:

Стеклянные поверхности требуют особенно бережного отношения, пятна следует удалять при помощи хлопчатобумажной салфетки, смоченной одним из специальных средств, предназначенных для чистки стекла. Беречь от ударов тяжелыми предметами, избегать использования содового раствора и контактов с острыми поверхностями, при чистке запрещено использовать абразивные материалы и губки из металлизированных волокон.

Зеркальные поверхности:

Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для

чистки окон, зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть.

Нежелательна и сухая чистка. После неё могут остаться царапины на поверхности.

Зеркала лучше всего потирать нашатырным спиртом или специальным очистителем для зеркал.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит вам долгие годы!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Сборку рекомендуется производить с помощью специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.
2. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и прикрепить необходимую фурнитуру по наметкам и отверстиям.
3. После этого приступать к сборке согласно схеме.
4. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
5. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
6. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
7. Боковины скрепить между собой вязками. Крышки соединить с боковинами.
Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм).
Только после этого вы можете прибить заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.
8. Для закрепления задних стенок собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. Заднюю стенку закрепить соединительным бруском. После выверки закрепить гвоздями.
9. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
10. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочерёдно, с учётом зазора между створками.
При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать прокладки для исправления неровностей пола.
В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.
11. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у неё разные по длине, значит, и расстоянию до центров.
12. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в продольное отверстие, а затем присаживается в поперечное.
Для более прочной конструкции шканты желательно приклеить kleem.
13. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
14. Подпятники прикручиваются ограничительным ребром вовнутрь.
15. Отдельные секции корпусной мебели, как навесной так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом - межсекционными мебельными стяжками.

Установка фасада.


Собранную конструкцию поставить в вертикальное положение. На створки установить петли.

Ручки закрепить саморезами. Навесить фасад.


При креплении ручек к фасадам использовать ручной инструмент (отвертку),
во избежании перетягивания (поворачивания) шурупа в ручке.

Регулирование зазоров и положение дверей с петлями


Регулировка по глубине

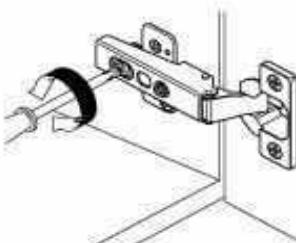

Регулировка по ширине

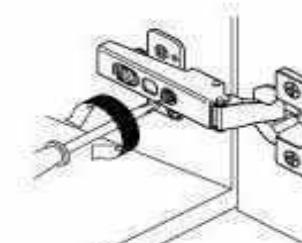



Регулировка по высоте

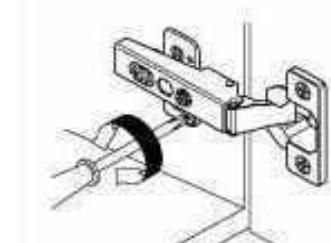



Порядок сборки представлен в правом исполнении.


В левом исполнении сборка производится аналогично, но зеркально.

Для сборки справа в боковине поз.6 просверлить насеквоздь отверстия обозначенные стрелкой

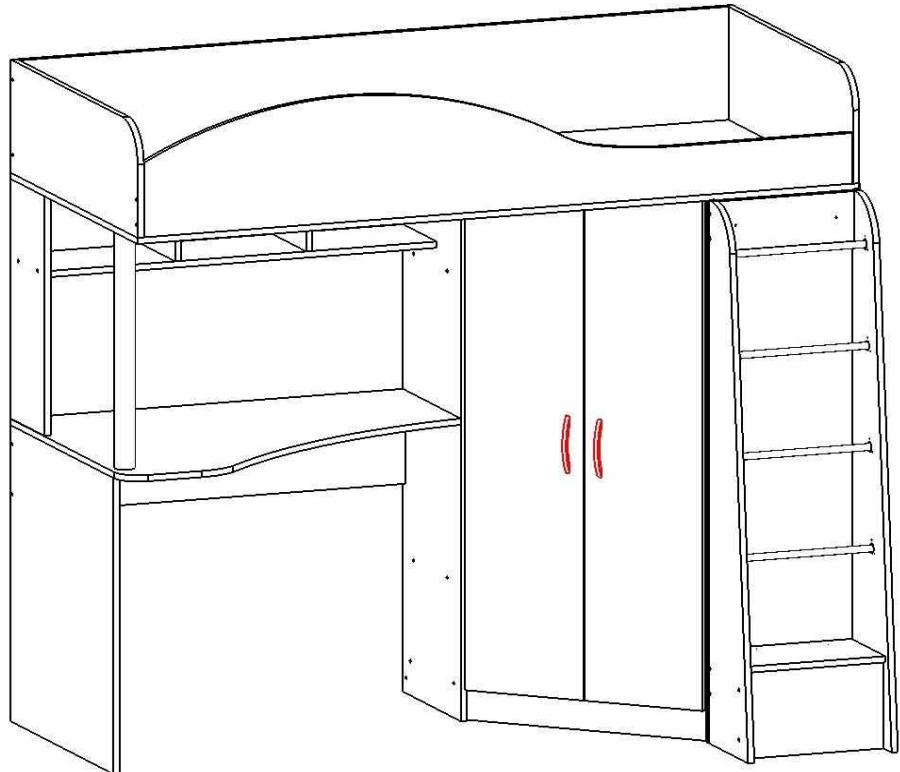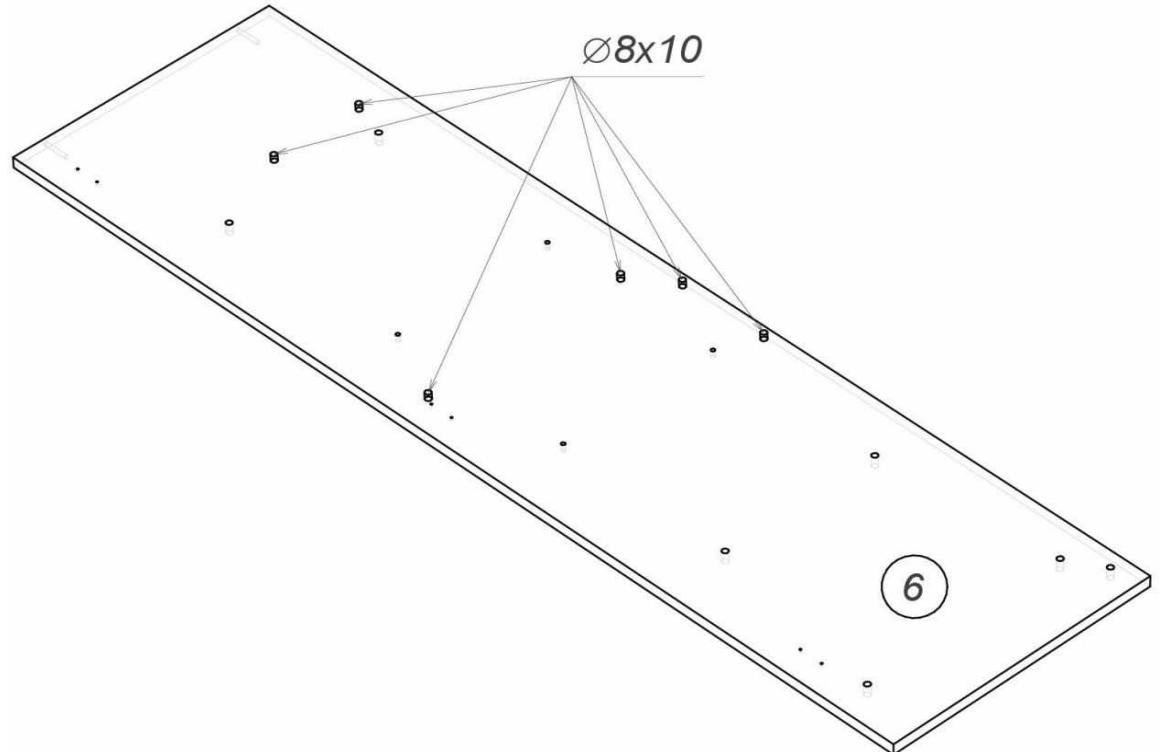

Для сборки слева в боковине поз.5 просверлить насеквоздь отверстия обозначенные стрелкой

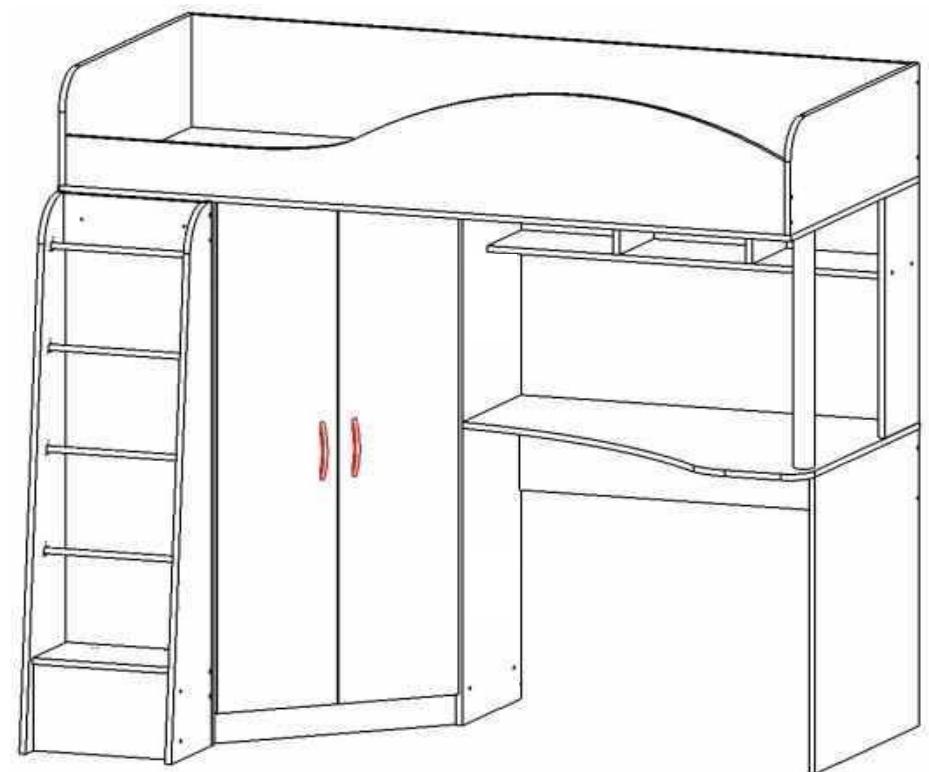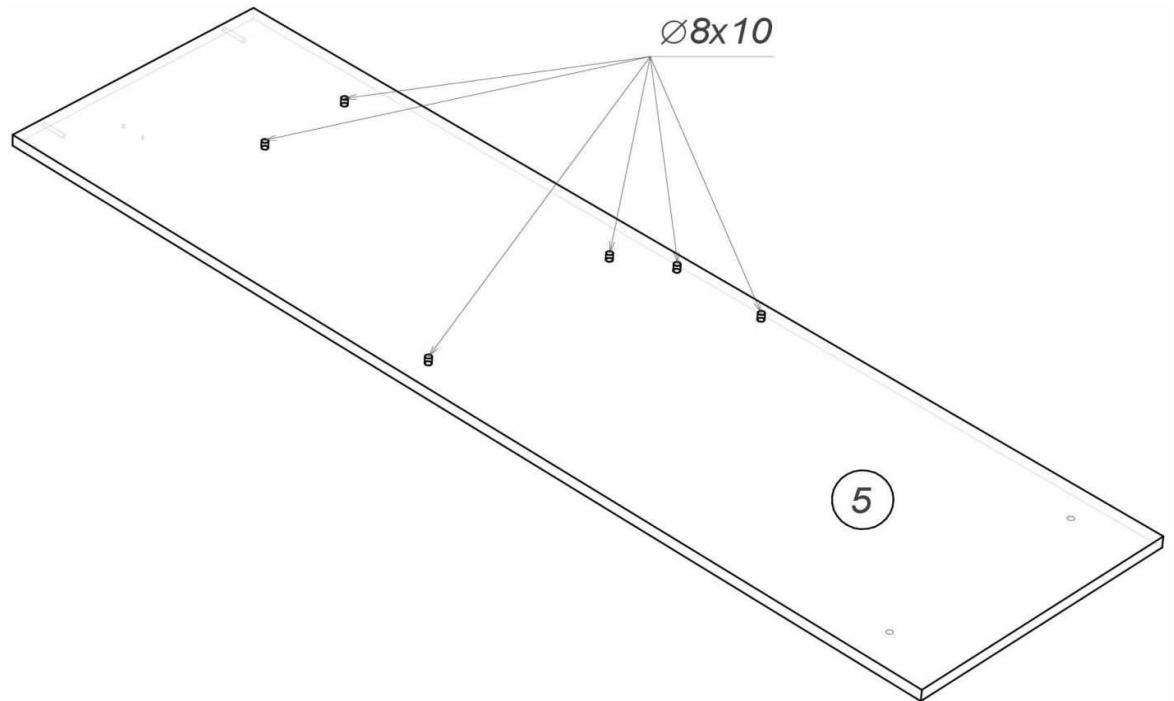

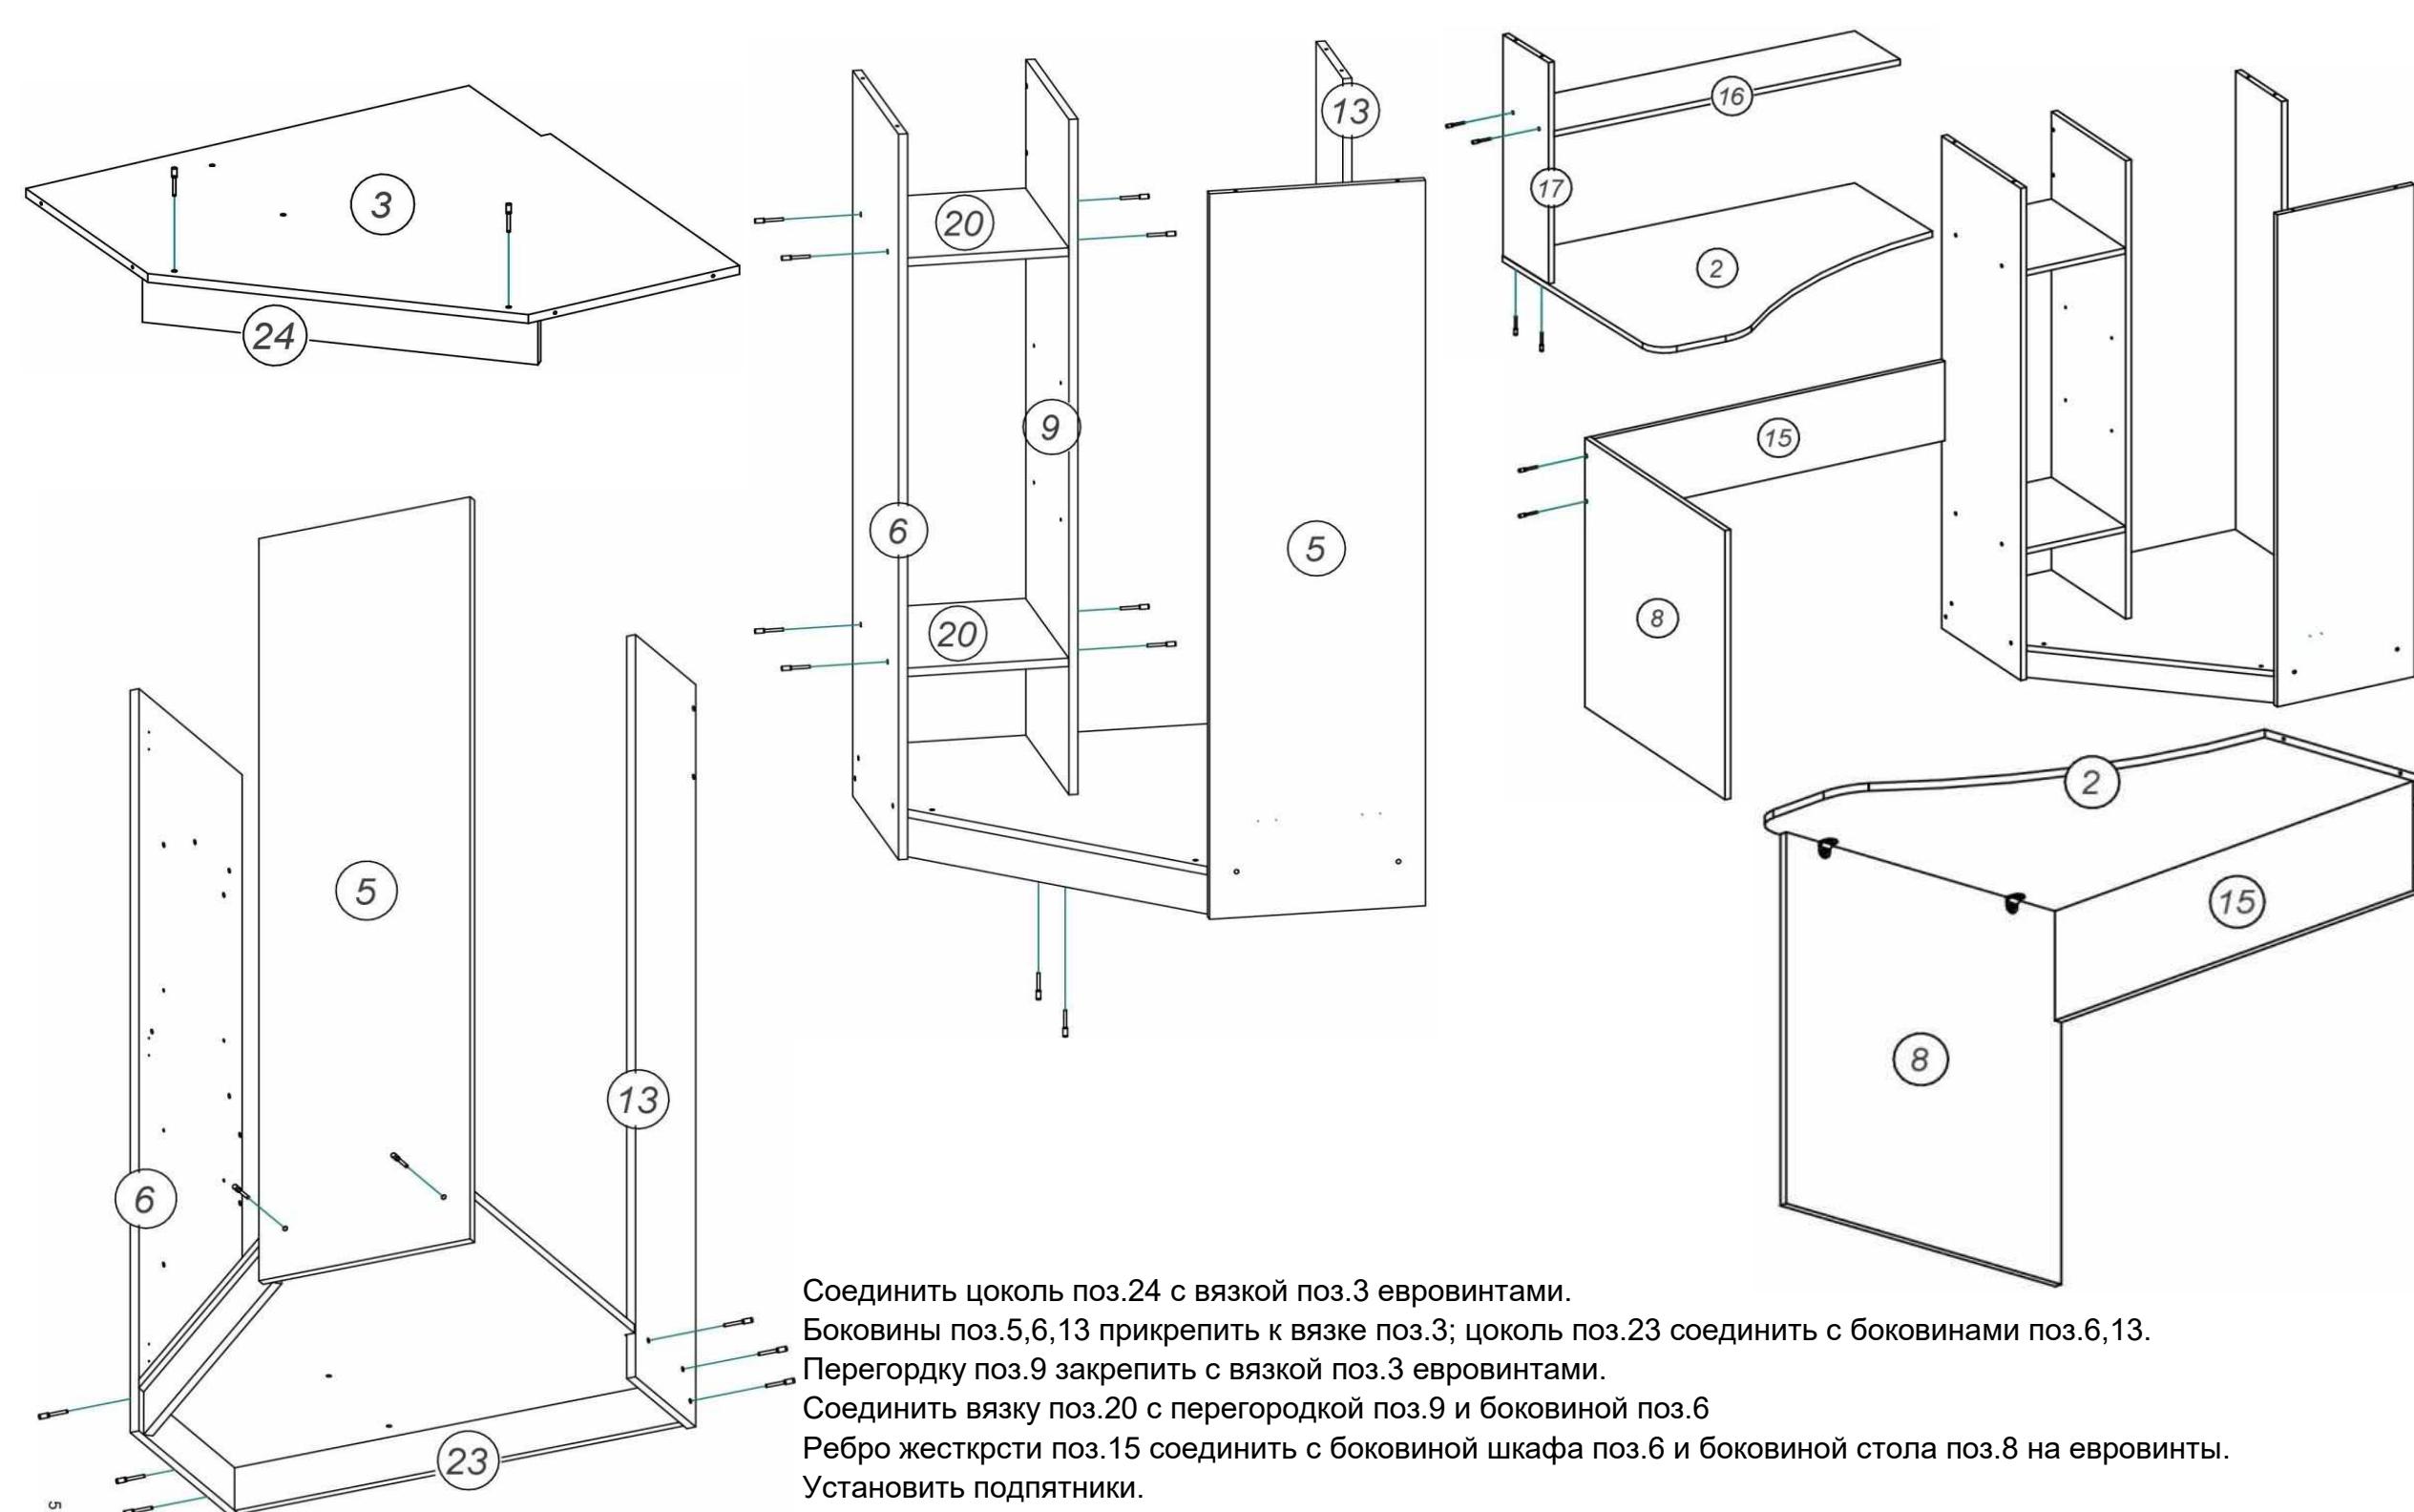

Соединить цоколь поз.24 с вязкой поз.3 евровинтами.

Боковины поз.5,6,13 прикрепить к вязке поз.3; цоколь поз.23 соединить с боковинами поз.6,13.

Перегородку поз.9 закрепить с вязкой поз.3 евровинтами.

Соединить вязку поз.20 с перегородкой поз.9 и боковиной поз.6.

Ребро жесткости поз.15 соединить с боковиной шкафа поз.6 и боковиной стола поз.8 на евровинты.


Установить подпятники.

На крышку поз.2 установить боковину поз.17 при помощи евровинтов.





Закрепить крышку поз.2 с боковиной шкафа поз.6 евровинтами, а с боковиной поз.8 при помощи уголков. (сверловка под уголки не предусмотрена)

Вязку поз.16 соединить с боковиной шкафа поз.6 и боковиной поз.17 евровинтами.


На вязку поз.16 установить перегородки поз.26.

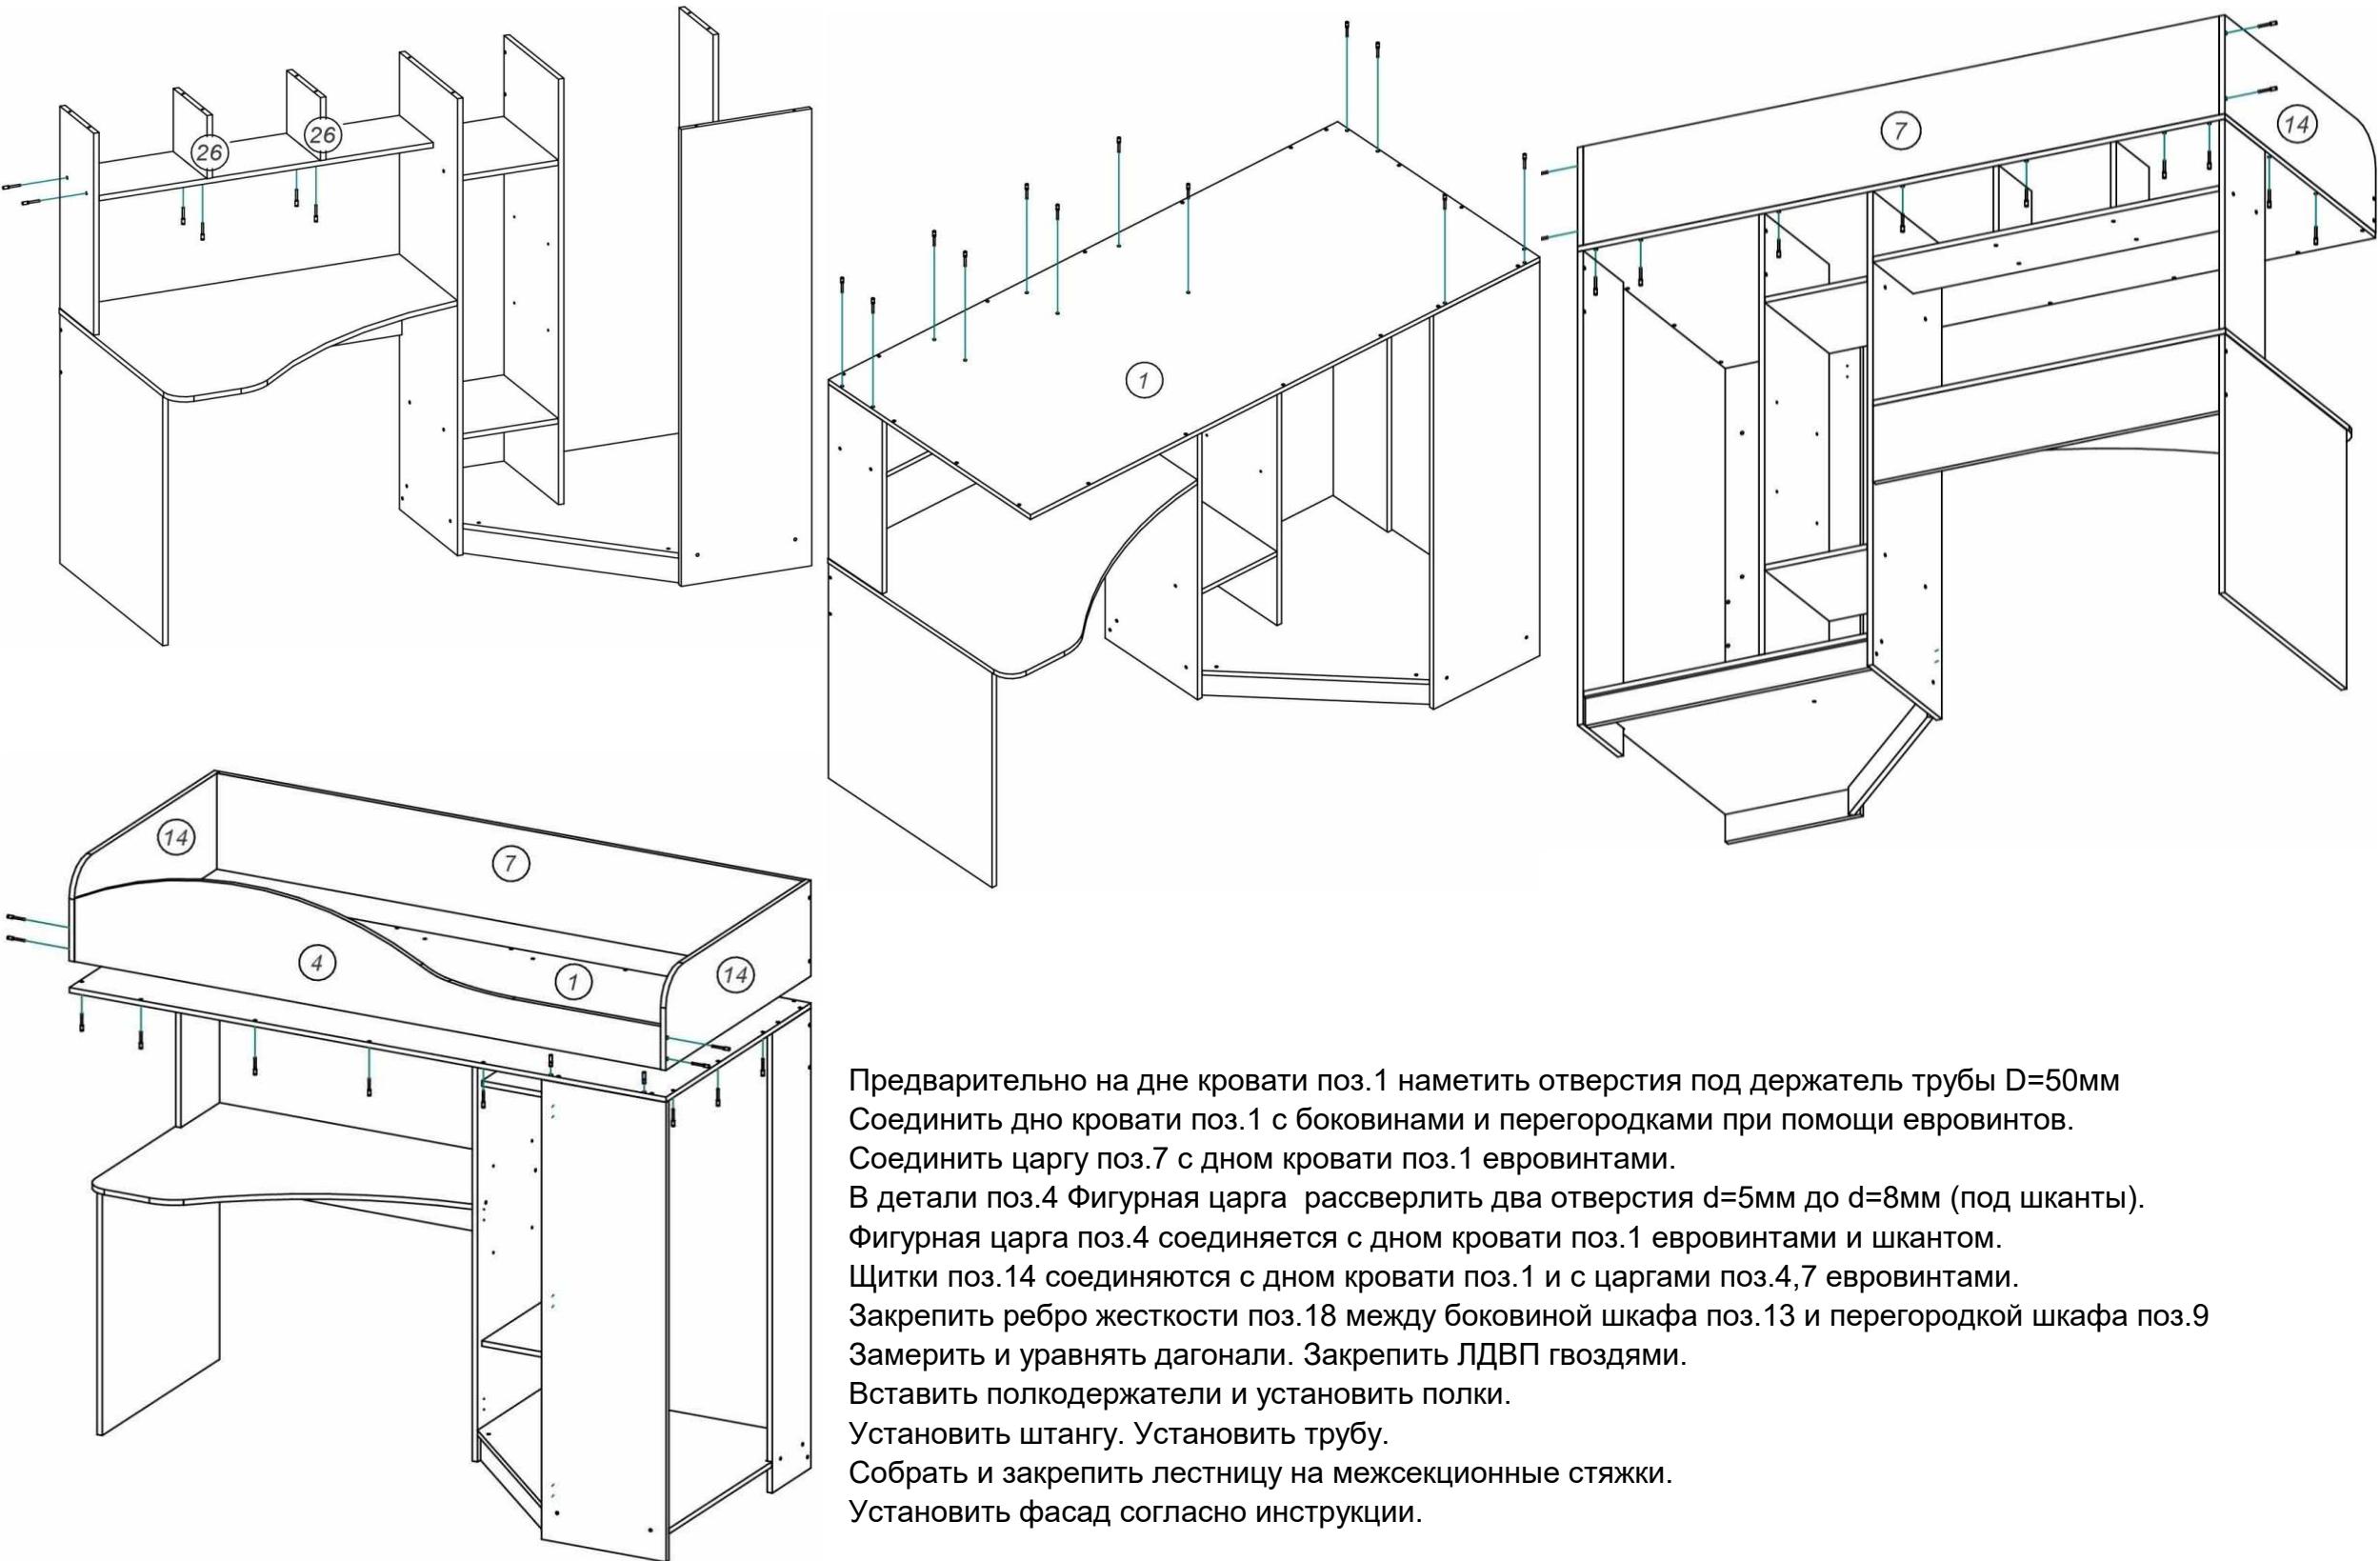

Предварительно на дне кровати поз.1 наметить отверстия под держатель трубы D=50мм
 Соединить дно кровати поз.1 с боковинами и перегородками при помощи евровинтов.
 Соединить царгу поз.7 с дном кровати поз.1 евровинтами.
 В детали поз.4 Фигурная царга рассверлить два отверстия d=5мм до d=8мм (под шканты).
 Фигурная царга поз.4 соединяется с дном кровати поз.1 евровинтами и шкантом.
 Щитки поз.14 соединяются с дном кровати поз.1 и с царгами поз.4,7 евровинтами.
 Закрепить ребро жесткости поз.18 между боковиной шкафа поз.13 и перегородкой шкафа поз.9
 Замерить и уравнять диагонали. Закрепить ЛДВП гвоздями.
 Вставить полкодержатели и установить полки.
 Установить штангу. Установить трубу.
 Собрать и закрепить лестницу на межсекционные стяжки.
 Установить фасад согласно инструкции.

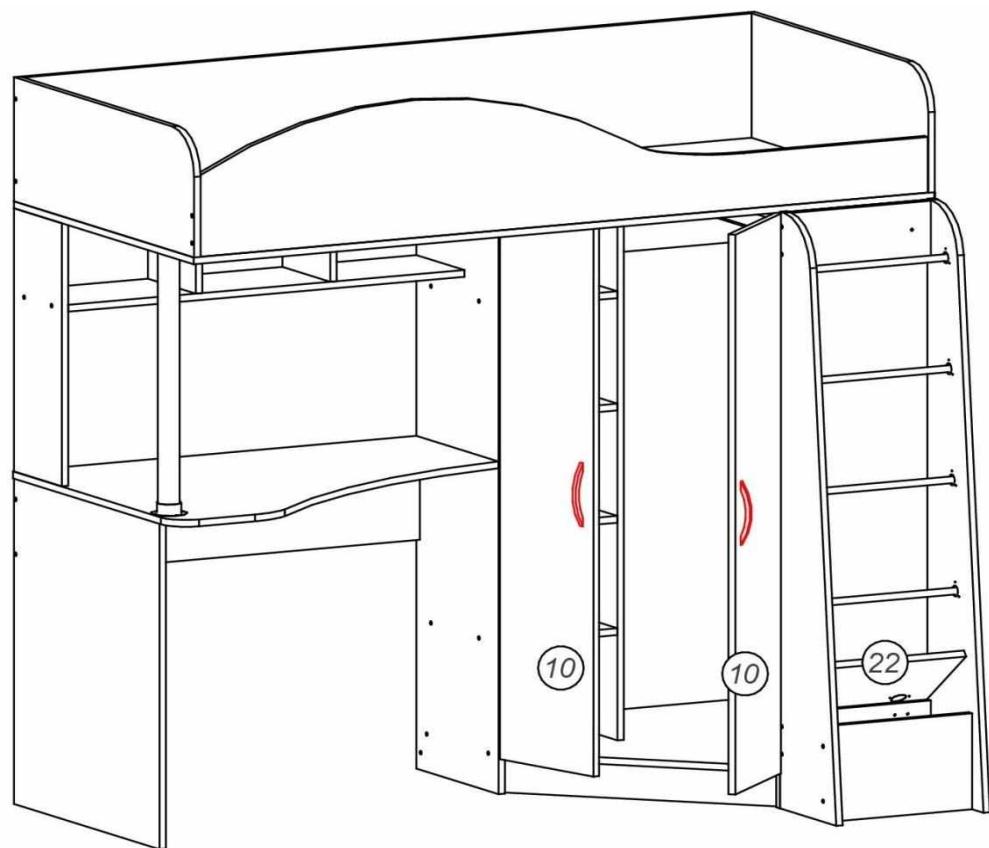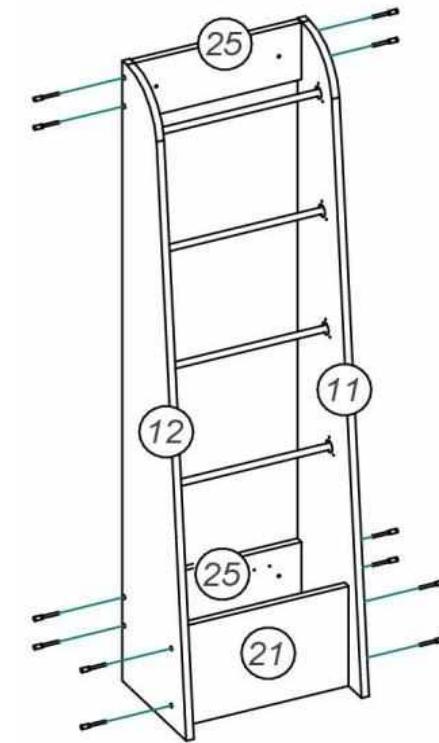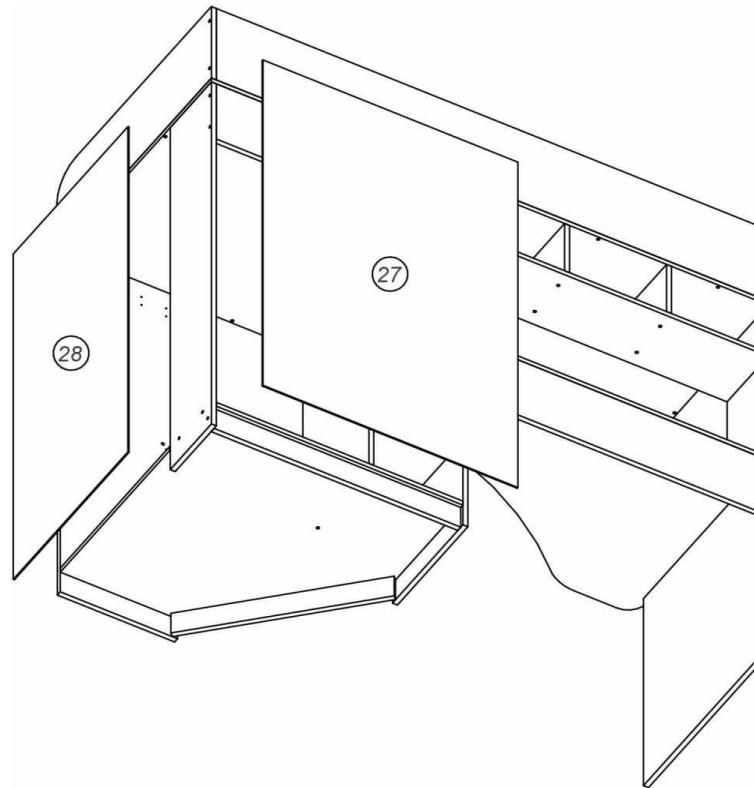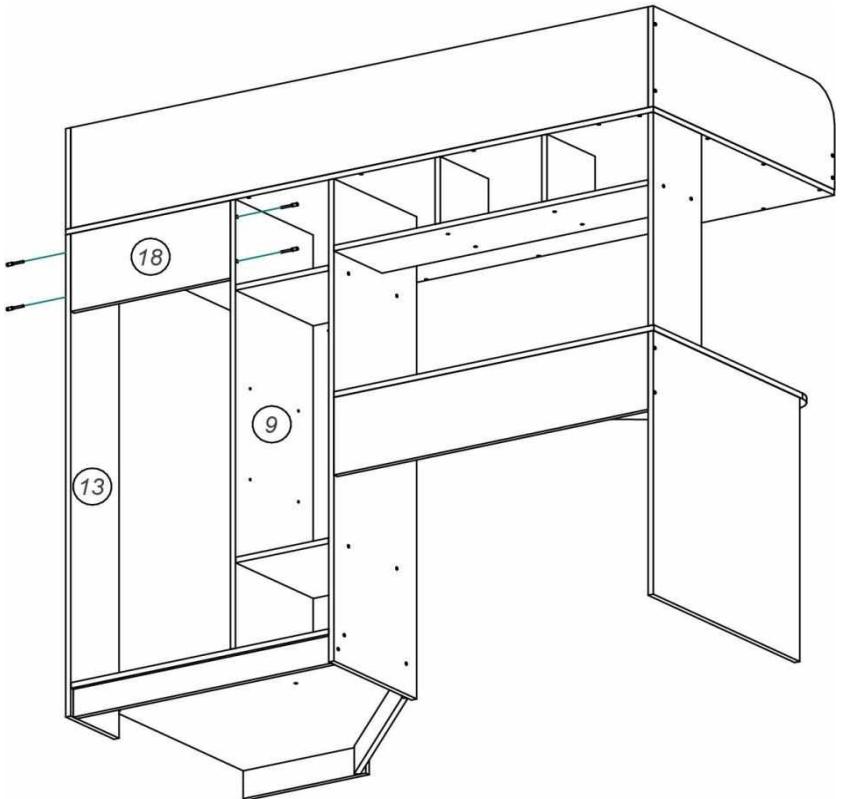

Установка штанги.

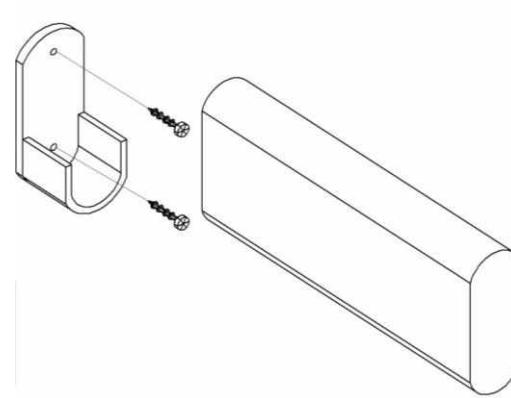

Установка подпятника

